



FRED SHEARER & SONS, INC.  
ESTABLISHED 1916

Análisis de peligros laborales (JHA)		JHA 37
<b>Título del trabajo/tarea: Aplicación de texturas en paneles de yeso</b>		
Procedimiento de trabajo seguro:		Revisado en 11/2024
Este JHA está destinado a la aplicación segura y correcta de estuco, ya sea a mano o por pulverización. Se hace especial hincapié en la eliminación de torceduras, esguinces, seguridad en andamios y PEMP, y políticas respiratorias.		
<b>LOS TRABAJADORES DEBEN LEER Y COMPRENDER EL JHA O ANTES DE COMENZAR CUALQUIER TAREA</b>		
Revisar los JHA 22 Andamios de Baker, 23 Herramientas y equipos motorizados, 24 PEMP, 28 Andamios, 30 Cobertura y limpieza, 34 Trabajo en elevación		
<b>Paso 1. Configuración de la zona de mezcla y el compresor</b>		
Pasos para realizar el trabajo	Peligros	Medidas preventivas
Preparar la zona de recepción de material y montar el compresor y las líneas.	El trabajador estará expuesto a torceduras, esguinces, pellizcos, resbalones, tropiezos, ruidos fuertes y caídas.	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Organizar la zona de recepción de material para colocar el material entrante.</li><li>2) Colocar el material de manera segura.</li><li>3) Asegurar los materiales almacenados contra posibles daños meteorológicos.</li><li>4) Inspeccionar todo el equipo para localizar defectos o piezas desgastadas al comienzo de cada turno.</li><li>5) Preparar la zona de mezcla y el material para minimizar los movimientos de elevación y torsión.</li><li>6) Colocar las líneas aéreas de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de tropiezo y proteja las líneas para que no rocen las superficies adyacentes</li><li>7) Instale el equipo en una zona bien ventilada para ayudar a dispersar el polvo.</li><li>8) Instalar la operación de mezcla en una zona que tenga una base sólida y pueda limpiarse continuamente de derrames.</li><li>9) Restringir el acceso a la zona de mezcla únicamente a los empleados del SFS.</li><li>10) El operario debe llevar protección auditiva y un respirador de media cara o una mascarilla N95.</li></ol>
<b>Proceder y terminar el trabajo</b>		
<b>Paso 3. Pulverización del estuco</b>		
Pasos para realizar el trabajo	Peligros	Medidas preventivas



**FRED SHEARER & SONS, INC.**

**ESTABLISHED 1916**

Pulverizar para aplicar el estuco.	El trabajador estará expuesto a posibles resbalones, tropiezos, caídas y a mangueras de alta presión.	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Todos los andamios deben tener una plataforma sólida y nivelada, y se deben instalar barandillas.</li><li>2) Mantener los pies sobre la plataforma del andamio en todo momento.</li><li>3) Evitar moverse más allá de su límite.</li><li>4) Inspeccionar la zona de trabajo antes de cada turno y descanso. Fijarse en cualquier obstrucción, penetración, agujero o condición del borde principal. Asegurarse de que se han eliminado o señalizado claramente los peligros de tropiezo.</li><li>5) El operador de la bomba y el pulverizador deben estar en contacto claro y constante mientras se realiza la operación de pulverización.</li><li>6) El operario debe llevar protección auditiva y un respirador de media cara.</li></ol>
------------------------------------	---	---

[Haga clic aquí para firmar](#)